

# 安全生产风险防控预警信息

2022 年第 61 期（总第 585 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 2 月 28 日

## 2 月安全生产基本情况及 3 月安全生产风险研判

1 月 31 日至 2 月 27 日，发布《安全生产风险防控预警信息》28 期，接收系统报警 40 次（其中危化 19 次、煤矿 21 次）；研判较大以上风险 4 条（其中危化 2 条、煤矿 2 条）；实时调度处置报警 31 次（其中危化 15 次、煤矿 16 次）；提出防控工作建议 136 条（其中危化 53 条、煤矿 34 条、非煤 14 条）；跟踪落实工作反馈 549 条（其中危化 116 条、煤矿 200 条、非煤 62 条）。2 月全省危化企业未开展风险研判承诺 101 家次，承诺率为 99.33%。煤矿企业发生一级及以上报警 2 次。

### 一、2 月安全生产基本情况

#### （一）事故情况

全省事故双下降。据统计，2022 年 2 月共接报生产安全事故 22 起、死亡 21 人，环比分别下降 50.00%、63.79%，同比分

别下降 60.00%、58.82%，未发生较大及以上事故。

泸州、广安事故环比上升。2月泸州发生4起事故、死亡4人，环比上升33.33%、33.33%；广安发生1起事故、死亡1人（1月事故为0）。

## （二）重点工作

一是组织召开全省安全防范工作电视电话会议，安排部署全国“两会”期间全省安全防范工作。二是举办全省水电站安全生产管理专题培训，梳理制定部门行业安全监管水电站清单，着力落实水电站属地管理、行业监管和企业主体责任。三是印发《关于加强重点行业领域春节后安全防范工作的紧急通知》《关于加强春节冬奥期间重点行业领域安全生产工作的紧急通知》，进一步强化危险化学品、矿山、烟花爆竹、城镇燃气、消防等重点行业安全监管，严把企业复工复产关。四是印发《关于汲取近期煤矿事故教训强化煤矿安全整治工作的通知》《关于四川省龙泉煤矿有限公司涉险事故的通报》，督促企业聚焦井下机电设备、皮带运行监控、井下防灭火等方面，扎实开展安全风险管控和问题隐患整治。五是印发《关于开展高危细分领域安全风险专项治理工作的通知》，督促硝酸铵生产、硝化、氟化等企业开展自纠自查，推动苯乙烯、氯化、重氮化等企业专项治理。六是印发《关于进一步加强工贸企业有限空间作业管理工作的通知》，安排部署有限空间专家服务指导工作，督促指导企业健全完善有限空间管理制度，落实有限空间作业风险防范措施。

## 二、3月全省安全生产风险分析

(一) 历史事故折射出交通运输事故风险突出。从近年事故统计分析看(图1),近6年3月事故起数、死亡人数环比平均增长120.22%、142.90%,上升幅度大;近6年3月事故总数、死亡人数占全年总量的8.83%、8.80%,高于月平均水平,安全风险突出。

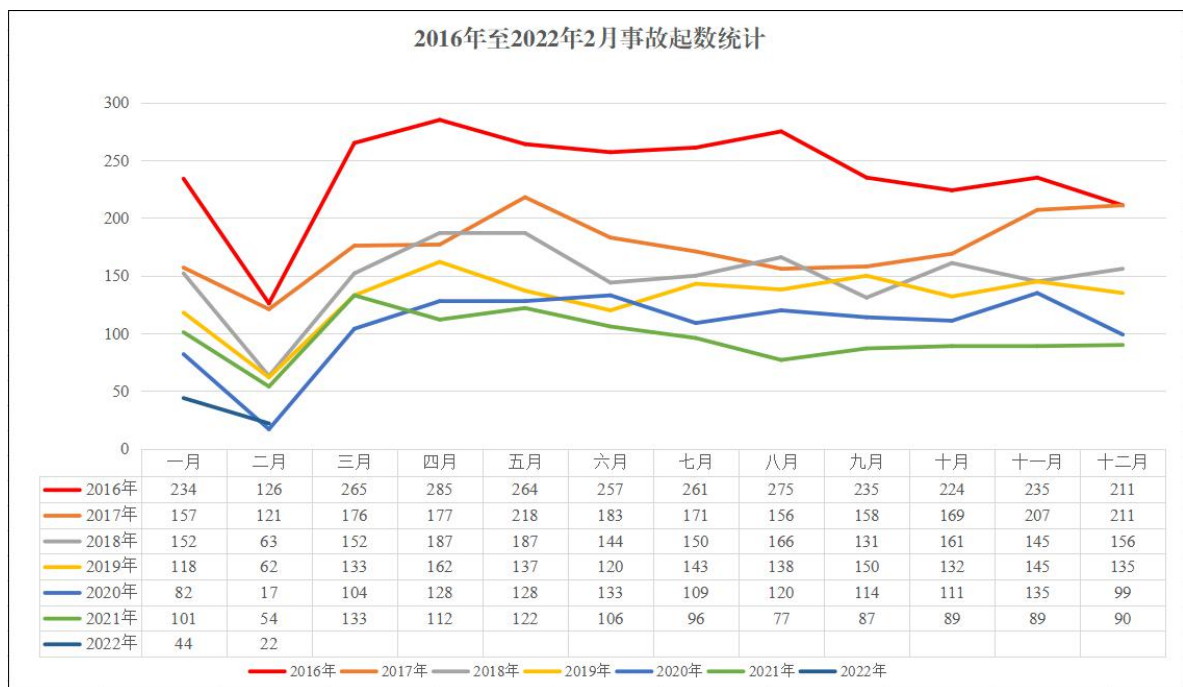


图1 2016至2022年2月事故起数统计

(二) 经济因素带来的安全风险。受国际因素影响,近期原油、天然气、化工大宗商品等同比大幅度上涨,矿石价格持续处于高位,停工停产企业复工复产、生产经营企业挖潜扩能愿望强烈,可能存在超能力超强度超范围或非法违法组织生产经营的现象,安全生产风险增大。

(三) 季节特点带来的安全风险。3月全省气温逐渐回升,降雨量少,气候干燥,用火用电用气不规范易引发火灾,消防安全风险高。攀西地区和川西高原森林火险等级逐渐升高。三州高海拔

地区依然处于低温气候，道路易积雪结冰，道路交通安全风险较高。局部地区陆续出现雷雨天气，雷击风险增大。

#### （四）工作中存在问题带来的风险。

**1.隐患整治期间防范措施不到位带来的事故风险。**全国安全生产专项整治三年行动直报系统显示，截至2月底，全省尚有6项重大隐患（成都3项，资阳2项，广安1项）仍在整改中。春节及冬奥会期间，国务院安委会督导检查发现问题79项（成都6项、德阳15项、绵阳19项、乐山21项、雅安18项）、省安委会21个督导组检查发现问题隐患593个（涉及21个市〈州〉），仍在持续整改中。省安全生产风险隐患排查治理信息系统显示，2月全省各类企业共排查事故隐患16856项，尚有379项一般隐患（涉及20个市〈州〉），3项重大隐患仍在整改中。

**2.证件逾期带来的非法违法生产风险。**据行政审批系统显示，2月7家企业安全生产许可证已过期，其中煤矿1家，非煤矿山6家。3月安全生产许可证即将到期的企业19家，其中危化10家，煤矿3家，非煤矿山6家。通过考试系统抽查发现，2月21名“三项岗位”人员证件过期未复审，3月“三项岗位”人员证件即将到期的有119个（主要负责人15个、安全生产管理人员16个、特种作业人员88个）。

**3.安全管理制度落实不到位带来的管理风险。**一是3月3家煤矿水患现状调查报告归档过期。二是部分企业风险研判制度落实不到位，3月共90家危化企业未开展每日安全风险研判承诺。三是部分企业检维修作业管理不到位，存在检维修方案审查不

严、交叉作业未实行统一管理、作业现场安全监护不到位等现象。**四是**部分企业复工复产把关不严，存在现场隐患排查不到位、隐患整治不及时、员工培训教育走过场、设施设备调试不到位等现象。

### 三、3月安全生产风险提示

**（一）重点行业领域风险提示。**受疫情防控、复工复产、市场经济等因素影响，3月各重点行业领域风险复杂多变，安全生产形势严峻复杂。

**1.交通运输事故风险突出。**根据历史事故统计，近6年3月交通运输事故起数、死亡人数占全省事故比例为60.00%、55.50%；较大事故11起、死亡46人（涉事车辆主要为货车、客车、面包车、农用车），占全省较大事故比例的61.11%、63.89%，事故占比突出。3月我省公路、水路货运量将显著增长，货车超速超载超限、疲劳驾驶、违规占道变道、闯红灯抢黄灯等易引发事故，安全风险高。春耕季节农用车使用频繁，超载、违规载人现象时有发生，人民群众近郊踏春游多，以“春”为主题的景区景点附近车流量大，道路交通安全风险增大。

**2.建筑施工员工“三违”和危大工程施工安全风险高。**根据历史事故统计，近6年3月建筑施工事故起数、死亡人数占全省事故比例为20.00%、22.48%，较大事故3起、死亡12人，占全省较大事故比例的16.67%、16.67%，事故风险高。复工后员工心态调整不到位、安全思想松懈，不系安全绳、不戴安全帽、为图“省事”违章操作等“三违”现象突出，高处坠落、物体打击等事

故风险高。深基坑、高支模、钢结构施工等危险性较大工程施工方案审查把关不严、未严格按照方案施工、未落实安全技术措施等，塔吊、施工升降机等设备检修不到位，动火作业未清理周边可燃物或落实防高温熔渣飞溅的措施等易引发较大及以上事故，安全风险高。

**3.工贸方面检维修作业风险高。**根据历史事故统计，近6年3月工贸八大行业共发生事故87起、死亡82人，高于月平均值，其中涉及检维修作业的事故占比达35.63%，安全风险高。3月工贸企业复工复产和大修作业多，有限空间、高处、动火、起重、临时用电等高危作业多，且有些作业包含多个高危作业、有些作业和生产交叉、有些作业存在外包现象等，安全风险高；检维修作业前周围环境安全风险辨识不到位、作业中安全防护措施落实不到位或安全监护缺位、作业后现场恢复不到位、复产前未按要求进行试机或未按规程程序进行启动、异常现场处置不当等易引发事故，安全风险增大。

**4.危化中毒和窒息事故风险高。**根据历史事故统计，近6年3月化工行业共发生生产安全事故7起，死亡8人，其中较大事故2起（2016年3月16日四川省金路树脂有限公司氯乙烯中毒和窒息事故，2019年3月3日瓮福达州化工有限公司硫化氢中毒和窒息事故）、死亡6人，事故起数、死亡人数均高于月平均值，安全风险高。储罐、管道、阀门等设施设备防腐和检维修不到位、未定期进行检测检定；装卸过程中车辆固定不到位、接口不严、超量装载等易导致物料泄漏；有毒有害气体监测监控设施

和预警系统失效；受限空间作业风险辨识不到位，作业前未与生产系统隔绝、未进行清洗置换和气体分析，作业中作业监护缺失、气体监测不到位，交叉作业未实行统一管理易引发中毒窒息事故，盲目施救易导致事故扩大，安全风险高。

**5.煤矿冒顶片帮和火灾风险高。**根据历史事故统计，近6年3月煤矿行业共发生事故10起、死亡11人，其中冒顶片帮事故5起、死亡6人，占比50%、54.55%，安全风险高。井下皮带输送机胶带过度磨损、长时间“带病”运行、未及时清扫皮带输送机下浮煤等，存在皮带输送机电机故障或过度磨损诱发井下火灾事故，安全风险高。本月因传感器维护保养不到位、人为误操作、调校作业不规范、爆破作业规程执行不到位引起的超限报警多，安全管理风险高。煤炭价格持续高位，企业想出煤、多出煤愿望强烈，可能存在非法违法违规组织生产现象，安全风险高。

**6.非煤矿山复工复产和民爆管理安全风险高。**根据历史事故统计，近6年3月非煤矿山共发生事故10起、死亡10人，其中机械伤害事故3起、高处坠落2起，分别占30%、20%，安全风险较高。复工复产前井巷支护、电机车、罐笼等重要设施设备检修不到位，动火作业审批把关不严、作业监护不到位、防火措施不落实，进入密闭空间、独头巷道等未进行通风、检测等易引发事故，安全风险高。爆破器材库（分库）管理不规范、出入库和退库制度执行不到位、违规运送爆破器材和爆破作业，火药爆炸和放炮事故风险增大。

**7.烟花爆竹库存安全风险较高。**生产企业为清明备货，中转

库、药物库、成品库高位运行，易出现超量储存行为；部分批发企业、零售店库存积压，可能存在违规存放过期产品、与易燃物品混存混放、安全管理缺失等问题隐患；监管部门春节、元宵期间收缴的过期、非法烟花爆竹暂存于企业仓库，存在安全管理职责不明确、日常安全管理不到位、安全技术措施未落实、长时间未组织销毁等问题隐患，安全风险高。

**8.消防方面违规用火用电易引发火灾。**3月是森林草原火险高发期，建筑工地电焊作业、施工爆破、违规吸烟，群众野外用火管控不到位，高压输配电线路巡护不到位等易引发森林草原火灾。电磁炉、电热毯、电熨斗、电吹风等电器设备线路老化、受损，电动自行车在家长时间充电、飞线充电，乱扔烟头、小孩在家玩火等易引发火灾，安全风险高。

**（二）区域风险提示。**根据对近6年3月事故统计情况、企业生产经营情况、隐患排查整治情况、固有风险情况等综合分析研判，德阳、达州、乐山危化安全风险较高；达州、宜宾、泸州煤矿安全风险较高；甘孜、凉山、雅安非煤地下矿山安全风险较高，绵阳、凉山、广元露天矿山安全风险较高；南充、资阳、宜宾烟花爆竹安全风险较高；成都、绵阳、德阳工贸（八大行业）安全风险较高；成都、自贡、泸州道路交通安全风险较高；成都、泸州、广元建筑施工安全风险较高。

#### **四、重点工作建议**

各地各部门各单位（企业）要深刻吸取近期典型事故教训，加强安全生产风险分析研判，强化日常安全监管，着力落实风险

防控措施，为全国“两会”、冬残奥会营造良好安全氛围。

（一）加强两会、冬残奥期间安全防范工作。各地各部门要认真贯彻落实近期全国、全省安全生产相关视频会议精神，加强道路交通、建设施工、危化、矿山、烟花爆竹、城镇燃气、消防等重点行业领域安全监管，扎实开展百日安全生产大会战活动，加大督导检查 and 暗访暗查力度，切实整治一批突出问题和重大安全隐患，有效防范化解安全生产重大风险，坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、防范一般事故，确保安全生产形势平稳。

（二）持续做好复工复产。按照《四川省安全生产委员会办公室关于认真做好2022年春节后企业复工复产安全防范和服务工作的通知》（川安办函〔2022〕10号）的要求，强化复工复产安全监管，加大复工复产前的督促指导，严把复工复产关，严厉打击非法违法行为，督促复工复产企业严格履行安全生产主体责任，落实“六个一”措施，做到风险分析研判、隐患排查整改、安全教育培训、应急救援保障、设备设施安全检查、危险作业安全管理“六到位”，有序组织复工复产。

（三）扎实开展高危细分领域安全风险专项治理。按照《关于开展高危细分领域安全风险专项治理工作的通知》要求，督促辖区硝酸铵生产、硝化、氟化、过氧化、有机硅、多晶硅等企业开展自查自纠，推进苯乙烯、氯化、重氮化等企业专项治理，形成隐患问题和整改措施清单，实行闭环管理，结合日常执法检查等工作，及时开展督导检查，确保企业自查自纠全覆盖。

**（四）扎实推进燃气安全排查整治。**加强城镇燃气和瓶装液化石油气安全监管，严肃查处危害燃气安全的违法违规行为，严厉打击无许可经营和超许可经营违规行为，坚决取缔不符合安全生产条件的企业；认真开展“燃气安全进万家”活动，以燃气安全“七进”活动为抓手，多渠道多形式组织宣传，提升燃气用户安全用气意识和应急处置技能；摸清管网底数，科学制定更新计划，有序推进燃气老旧管网更新改造。

**（五）强化煤矿安全整治。**各地安全监管部门要督促指导煤矿企业进一步强化复工复产和现场突出问题整治，加强隐患整改过程监管，紧盯停产停工矿、技改重组矿、即将关闭矿、灾害严重矿、大班次矿、保供矿等6类重点矿山，严厉打击非法违法生产建设行为，做到“加强领导、加强检查、加强监督、加强调度”，全面落实监管责任。

## 附件 1

# 近期典型安全事故清单

序号	地域	行业/领域	事故概况
1	省内 (5)	道路交通	2月12日,巴中市巴州区宕梁(巴玉路塔子山路段),发生1起小型轿车与面包车相撞的道路交通事故,造成1人死亡、4人受伤。
2		煤矿(2)	2月19日,泸州市叙永县鑫福煤业有限公司灯盏坪煤矿在进行割煤机检修调试时发生1起物体打击事故,造成1人死亡。
3			2月23日,广安市邻水县龙泉煤矿发生1起皮带和煤炭燃烧事故,一氧化碳浓度长时间超限,造成5人涉险。
4		公共安全 (2)	2月16日,成都市锦江区牛市口街道一出租屋发生1起疑似一氧化碳中毒事故,造成2人死亡。
5			2月16日,成都市新津区五津街道一出租屋发生1起疑似一氧化碳中毒事故,造成3人死亡。
6	省外 (9)	道路交通	1月30日,内蒙古锡林郭勒盟二连浩特市境内208国道发生1起小型越野客车先后与两辆小型客车碰撞的较大道路交通事故,造成7人死亡。
7		煤矿(2)	2月7日,国家能源集团宁夏煤业有限公司枣泉煤矿发生煤尘爆燃事故,造成1人死亡、8人受伤。经初步了解,事故发生在采煤工作面,采煤机割煤时引发煤尘爆燃。
8			2月25日,贵州省黔西南州贞丰县三河顺勋煤矿发生1起顶板事故,造成14人被困。经初步了解,该矿私自打开密闭,进入越界区域导致。
9		化工	2月22日,陕西双翼煤化科技实业有限公司进行检修动火作业过程中发生1起闪爆事故,造成3人死亡。
10		公共安全 (2)	1月29日,云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇上棋柳村发生1起沼气中毒事件,造成6人死亡、1人受伤。
11			2月2日,桂林市平乐县平乐镇宝沙渡口发生1起车辆入水事故,造成7人死亡。
12		电力	2月15日,上海某发电有限责任公司炉布袋除尘器坍塌,造成6人死亡。
13		工贸	2月18日,广东省惠州市惠东华业铸造厂熔炼车间2号电弧炉发生爆炸,造成3人死亡、14人受伤(其中2人重伤)。

14		消防	2月8日,上海市普陀区一居民家中发生火灾,造成3人死亡。初步认定起火原因为住户将电动车蓄电池放在卧室内充电引发火灾。
15	国外 (3)	化工	2月11日,韩国全罗南道丽水市一化工厂发生1起爆炸事故,造成4人死亡、4人受伤。据初步了解,在热交换器清理工作结束时,为试运行设备加压时发生爆炸。
16		煤矿	2月1日,印度东部一座废弃煤矿在非法挖掘过程中发生1起坍塌事故,造成5人死亡。
17		非煤矿山	2月21日,布基纳法索西南部一处小型金矿发生爆炸,造成至少59人死亡,100多人受伤。

## 附件 2

## 2 月全省突出问题隐患清单

序号	行业	市（州）	企业名称	问题隐患	备注
<b>国务院安委会春节冬奥期间安全生产督导检查发现问题</b>					
1	城镇燃气	成都	燃气公司	罐区（四级重大危险源）阀组区压力表表盖脱落在地。阀组区电动阀未设置阀前阀后压力传输装置。	
2			成都市攀乐苑小区	二栋二单元二楼住户燃气入户管由阳台窗户进入室内，处于热水器排烟管贴邻位置。四栋燃气管道违规涂色为绿色。	
3	商贸		成都市蒲地状元水饺店	燃气热水器排烟管与入户燃气管路水平间距 5 厘米；燃气软管私自增加三通，燃气表前阀手柄缺失；部分燃气入户管穿墙管未设置保护套管；	
4			勾魂面店	燃气软管私自增加三通，灶具未设置熄火保护。	
5	电力	乐山	乐山沫水电力有限责任公司	未见公司董事长安全生产履职相关记录，没有履行安全管理职责，未成立安全生产委员会，未建立完善的安全责任制，无各岗位责任标准；应急组织机构不健全；防汛制度缺失，隐患排查治理制度缺乏针对性、操作性，未建立安全风险分级管控制度；未编制检修规程，未建立工作票、操作票管理制度。规章制度不健全；预案体系不健全，未编制防水淹厂房专项预案和处置方案，现场无防水淹厂房相关传感器、摄像头、声光报警等设施；预案管理不规范、不合规；中控室存放不符合要求的七氟丙烷灭火器，中控室盘柜内存放蓄电池，且无强排防爆风机；压力容器、安全阀、压力表、压力变送器均未开展定期检验，作业现场安全保护措施、安全标识缺失。	
6			乐山大沫水电有限责任公司	未见公司董事长安全生产履职相关记录，没有履行安全管理职责，全员安全生产责任制岗位职责不全，未见运行、维护、检修人员职责；蓄电池室未采用强排防爆风机，压力容器、安全阀、压力表、压力变送器均未开展定期检验，作业现场安全保护措施、安全标识缺失。	
7			煤矿	四川嘉阳集团公司嘉阳煤矿	调度中心大屏入井人员名单刷新不及时；入井人员精细化管理不完善；1205 机道正巷口电缆交错吊挂不规范；+160m 水平南 4 石门电缆孔未及时封堵；1205 智能化综采工作面运输巷采用锚网支护，有一

				处顶板破碎，形成网兜。	
8	城镇燃气	乐山	乐山市燃气有限公司棉竹调压站	抽测棉竹调压站现场负责人对“三管三必须”“安全生产双重预防机制”“安全风险分级等级划分颜色”等基本概念不清。	
9	商贸		乐山市演武街重庆小龙坎老火锅（张公桥店）	燃气报警器设备未正常使用（报警器控制器未通电）；有2台灭火器已超期使用；商用灶具无熄火保护（新的燃气工程项目规范要求）。	
10			乐山市里仁街重庆老鸭汤	该店使用是液化瓶装气，现场发现两个与餐桌燃气灶连接的气瓶存在问题，一个气瓶阀杆漏气，另一个气瓶减压阀压力表失效。	
11			乐山市演武街谭三妹烤鱼	使用的燃气软管不符合要求，不是燃气专用丁腈橡胶软管；燃气表后管私拉乱接情况严重；安装的燃气报警器不是商用燃气报警器且未通电使用，无燃气报警自动切断阀；现场没有配置灭火器，店主称放在库房，但直至督查组离开仍未拿出。	
12	工贸		四川齐飞新材料科技有限公司	铸造车间现场未严格控制人数，未采取有效控制非生产人员进入的措施，仍采用普通栅栏隔离；卷扬系统设置了应急电源，但未全面辨识铝粉尘断路及市电断电后的设备负荷；卷扬系统进行了检查，但未对钢丝绳疲劳断裂的风险采取控制措施；固定式熔炼炉高温铝水出口和流槽接口位置关断阀板、排放阀板未采用合规的耐火材料；未设置应急水箱液位监测与储气罐压力监测。	
13	危化	德阳	德阳市四川省金路树脂有限公司	液碱装车6#装车鹤位无流量检测设施；1#、3#、4#盐酸合成炉无自动点火装置；2#盐酸合成炉底部氯气进料管线放空阀为单阀；控制室DCS系统中报警值设置不合理，2#盐酸合成炉顶部出料管线压力检测（PIC-802）低低限报警值未设定，乙炔气柜柜位（LT-3103）高高限报警值设定为200，超过量程100的要求。	
14			德阳市南塔化工有限责任公司	液氨储罐区4#应急罐倒罐方式为手动倒罐，未设置自动倒罐设施，应进行自控提升改造，及时加装自动倒罐设施；液氨储罐区东北侧液氨驰放气阀门组处未设置有毒气体报警仪；控制室无工艺卡片，SIS系统中4#液氨应急罐液位高限报警值设定为100%，超过最大存储量90%的要求。	
15	化工		德阳市四川柯菲生物能源有限公司	生产车间及储料间未设置消防喷淋系统，现场积尘严重；作业现场积尘未及时规范清理，部分区域积尘厚度达到10厘米以上，生产车间使用压缩空气吹	

				扫粉尘；原料输送设备及成品造粒设备未设置去异物的装置；干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施，且设置在厂房中间区域。	
16	危化	绵阳	绵阳市四川美丰化工科技有限责任公司	液氨装车鹤管地面处未设置有毒气体报警仪；卧式液氨应急储罐（V3002A）北侧液位计放清阀未设置双阀或盲堵；安全费用使用台账中部分费用使用与财企〔2012〕16号要求不一致，如“机器设备日常修理”“机物料消耗”等不应列入安全费用。	
17			绵阳市利尔化学股份有限公司	液氯卸车处未密闭且未设置事故氯吸收装置；重要生产作业区域（氯化装置F线三层南侧房屋）内出现违规存放的生活物品；控制室工艺卡片中无报警值、联锁值，询问当班主操对DCS报警值、SIS联锁动作不熟悉。	
18	城镇燃气		绵阳市港华燃气有限公司	波纹管及自闭阀、信息化系统整合等工作进展较慢。	
19	工贸	绵阳	绵阳市攀钢集团长城特殊钢有限公司中坝厂区	炼钢厂渣跨渣盆未进行编号、未定期进行探伤检测，渣跨吊运液渣起重机未使用固定式龙门钩的铸造起重机；炼钢厂0#电炉水冷元件未配置进出水流量差检测、报警装置，3#短网回水温度与2#藕臂回水温度数据无显示，电炉用钢包烘烤器未规范设置天然气低压快切装置、未设置可靠隔断装置和吹扫设施；炼钢厂热修工位设置在钢水吊运影响的范围正下方，真空炉操作室原在影响范围内搬迁后仍有人员在操作室内休息；炼钢厂连铸未规范设置事故钢水罐、溢流槽等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施，中间包漏钢槽堆满杂物；炼钢厂修磨除尘器未设置有限空间警示标识，配气室（氩、氮气易窒息场所）未设置氧含量监测报警装置。	
20			绵阳市乐创新能源有限公司	原料粉碎设备及成品造粒设备未设置去除铁、石等异物的装置；干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施，且设置在厂房中间区域；厂房内未规范隔离备料区与生产区，堆积木粉尘过多，造粒区域内设置职工休息室、办公室；未配置消防喷淋系统，灭火设备配置不足；绵阳市乐创新能源有限公司虽已受当地政府指令停产，但仍存在大量隐患未整改。	
21	煤矿	雅安	雅安市荣经县银潮煤业	配电箱缺少安全用电警示标识及电工责任牌；备用电源中，柴油发电机房灭火器配备不足；灭火器无	

			有限公司齐 心煤矿	检查记录，压风机房有一个灭火器压力不在合检区域；矿井隐蔽致灾报告未按（2021）121号文件和川应急函（2021）380号文件要求明确承担普查工作的技术机构。开展普查工作之前，必须向属地煤矿安全监管部门报送包括普查手段、普查工程的工程量、普查数据质量标准、普查完成时间等内容的《普查工作方案》；矿井备用发电机房未配置防火设施设备。	
22	城镇燃气	雅安	雅安大兴天然 气责任有 限公司	未制定外包单位安全生产管理制度，外包单位考核流于形式；隐患排查未实现全部闭环；姚桥配气站未按规定配置安全管理人员；姚桥配气站没有指定驻站负责人（站长、班长）；现场工作人员对《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T148-2010）不清楚，加臭记录显示3mg/m <sup>3</sup> 、4mg/m <sup>3</sup> 等，不符合标准要求的20mg/m <sup>3</sup> ；凯悦花园小区燃气调压柜处灭火器无三定卡、压力表未定期检验、主辅路未定期切换；企业主要负责人安全生产责任书中，缺少落实全员安全生产责任制、确保安全生产投入等内容；企业特种设备台账不全，未将应急储备物资库内的龙门吊列入特种设备管理。	
23	建筑施工		中铁十一局 青衣江特大 桥项目部	安委会组织不健全，未将施工单位、监理单位、设计单位等列入安委会管理；《中铁十一局川藏项目部安全风险分级管控和隐患排查治理预防制度》中，安全分级管控中的重大风险以下的风险管理，未明确管理责任。	
24	电力		四川利源电 力开发有限 责任公司	安全生产管理机构不健全，总经理（安全生产委员会主任）2021年仅组织召开1次月度安全例会，未落实岗位职责；未明确防汛领导小组办公室人员，防汛组织机构不健全，防汛检查不全面；全员安全生产责任制未覆盖全体员工。	
<b>安全生产专项整治三年行动发现的重大隐患</b>					
1	消防	成都	春熙路商圈	成都市锦江区春熙路商圈建筑存在先天火灾隐患，且整改难度大。	正在整改中
2			锦江区养老 机构	部分人员住宿和主要活动场所未安装喷淋装置、独立式感烟火灾探测报警器。	正在整改中
3			幸福生活广 场	未设置应急照明、室内消火栓地下管道毁损不能正常使用、室外消火栓地下管道毁损不能正常使用、自动喷水灭火系统不能正常使用、消防用电设备不能正常启动切换、火灾自动报警系统完全瘫痪不能正常使用等6项问题。	

4		广安	邻水县第二人民医院	医技楼部分病房未按要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统；门诊楼只有一个安全出口和门诊楼未按要求设置疏散指示标志。	正在整改中
5	消防	资阳	乐至县精神卫生保健院	1.住院楼二、三、四、五层外窗均设置封闭的金属栅栏且不能从内部开启；2.住院楼西侧疏散楼间内方向标志灯设置不符合标准；3.住院楼南、北侧疏散楼梯间内未设置.急照明灯和疏散指示标志；4.住院楼北侧首层安全出口封闭；5.住院楼室内消火栓设置不符合标准；6.住院楼自动喷水灭火系统未保持完好有效；7.住院楼设置火灾自动报警系统。	正在整改中
6			资阳市乐至机电职业技术学校	1.学生宿舍楼均只设置了一部疏散楼梯和一处室内消栓；2.学生宿舍楼2至9楼均未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。	正在整改中
<b>四川省安全生产大排查大整治行动问题隐患</b>					
1	水利	乐山市	夹江县水务局	甘江镇小中坝段堤防，历年来的险工段。已建堤防建设标准低，运行多年，堤身破损，堤脚冲刷损毁严重，部分河段尚未形成防洪封闭圈，存在防洪安全隐患。	正在整改中
2				甘江镇中心至康中段堤防，历年来的险工段。已建堤防建设标准低，运行多年，堤身破损，部分堤段基础淘刷严重，抗冲能力差。	正在整改中
<b>四川省安全生产风险隐患排查治理重大隐患</b>					
1	学校	自贡	舒坪镇中心小学校	校综合楼外围墙发现出现裂缝、倾斜，上下最大倾斜度10公分，裂口最宽已达9公分。围墙外街道途经车辆、学生、群众非常多，现正值洪水暴发期，存在严重的安全隐患，需立即拆除整改	正在整改中
<b>系统提示及报警情况</b>					
1	2月煤矿企业安全监控系统报警	攀枝花、内江、宜宾、广安、雅安	<b>瓦斯超限一级报警：</b> 川煤集团华荣能源有限公司花山煤矿； <b>一氧化碳超限一级报警：</b> 四川省龙泉煤矿有限公司邻水县龙泉煤矿； <b>真实零级报警：</b> 宜宾市筠连县金钟煤业有限公司金钟煤矿、威远县侨生能源有限公司侨生煤矿、雅安市天坤煤业有限公司天坤煤矿、攀枝花市沿江实业有限责任公司（田堡煤矿）二矿		
2	2月煤矿水患现状调查报告过期的企业	广元、达州	达州市康发能源有限公司达县保康煤矿、四川达县茶园煤电有限公司茶园煤矿、广元市荣和矿业有限公司李家碛一矿		
3	2月安证已过期的企业	成都、攀枝花、乐山、广元、眉山、甘孜	煤矿：广元市荣和矿业有限公司李家碛一矿；非煤：四川华源矿业勘查开发有限责任公司、米易昊铭物流有限公司、攀枝花新吉物流有限公司、马边鑫丰源矿业有限责任公司阿罗觉巴磷矿一号井、四川应林企业集团彭山川化工有限公司（义和钙芒硝矿）、四川鑫和矿业有限责任公司阿加隆洼金矿		

4	2022年3月安证即将到期的企业	成都、自贡、攀枝花、德阳、遂宁、广安、巴中、雅安、阿坝、甘孜、凉山	<b>危化：</b> 成都新立凯帝化工有限公司、成都强森化工有限公司、成都蜀菱科技发展有限公司、成都荆竹花涂料有限公司、什邡市裕丰化工有限公司、四川东材科技集团股份有限公司、四川美青化工有限公司、四川迈腾涂料有限公司、四川华油中蓝能源有限责任公司、四川希望水电开发有限公司； <b>煤矿：</b> 自贡市天宇实业有限公司青草煤矿、四川华蓥山广能集团有限责任公司（广安龙滩煤矿）、荣经县安达煤业有限公司叶家湾凤凰仪煤矿； <b>非煤：</b> 四川华锐钻探工程有限公司、四川宇泰特种工程技术有限公司、盐边县得天矿业有限责任公司尾矿库、盐边县得天矿业有限责任公司盐边箐尾钒钛铁矿、四川鑫和矿业有限责任公司（尾矿库）、攀枝花市经质矿产有限责任公司会理县小黑箐经质铁矿	
---	------------------	-----------------------------------	--	--

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导

分送：各市（州）安委会办公室，省安委会有关成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局

四川省安全生产委员会办公室

2022年2月28日印发